КАРТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА (КТП)

Наружные сети водопровода

ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ ТРУБОПРОВОДА ИЗ ЗВЕНЬЕВ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 300 ММ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

Выработка на 1 чел.-день, м трубопровода - 55

Затраты труда на 100 м трубопровода, чел.-ч - 12,27

ИСПОЛНИТЕЛИ

Трубоукладчик 5-го разряда (Т1)

Трубоукладчики 4-го разряда (Т2,Т3)

Трубоукладчики 3-го разряда (Т4)

Электросварщик 5-го разряда (Э1)

Машинисты крана-трубоукладчика

МЕХАНИЗМЫ, ИНСТРУМЕНТ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, ИНВЕНТАРЬ

Кран-трубоукладчик на базе трактора грузоподъемностью 10 т (2 шт)

Траверса с двумя стропами-полотенцами для труб диаметром до 500 мм (4 шт)

Визирка ходовая с ножкой

Лестница для спуска в траншею (2 шт.)

Обноска для инженерных сетей (2 шт.)

```
Ларь для инструмента

Центратор для стыковки труб

Коврик для сварщика

Вешка инвентарная (3 шт.)

Угольник с уровнем для определения оси трубы
Агрегат электросварочный ЛСД-3ОЗ

Инструмент электросварщика

Лопата штыковая (2 шт.)

Лопата подборочная (3 шт.)

Лом монтажный (3 шт.)

Рулетка (2 шт.)

Шаблон универсальный

Трамбовка деревянная (2 шт.)
```

ДО НАЧАЛА РАБОТ НЕОБХОДИМО:

- отрыть траншею с недобором грунта до проектной отметки на 8-10 см (или устроить искусственное основание в соответствии с проектом);
 - отрыть приямки в местах стыковки звеньев труб;
 - обеспечить водоотлив из траншеи;
- установить по нивелиру две визирки на бровке траншей с учетом заданного проектом уклона лотков трубопровода и закрепить их на расстоянии 35-40 м одна от другой;
 - вынести ось трубопровода с установкой в траншее вешек;
 - разложить звенья труб на бровке вдоль траншеи;
 - проверить изоляцию труб;
 - очистить концы труб от загрязнений и выправить деформированные кромки;

- обеспечить рабочих инструментом и приспособлениями.

Описание операции

Зачистка дна траншеи под укладку следующего звена труб

T4 лопатой выбирает недобор грунта из приямков и со дна траншеи. Величину срезки грунта определяет вместе с T2 по ходовой визирке и визиркам на бровке траншеи.

Строповка звена труб (рис.1, 2)

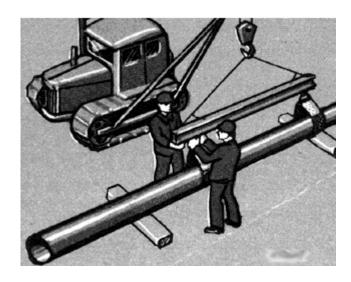


Рис.1

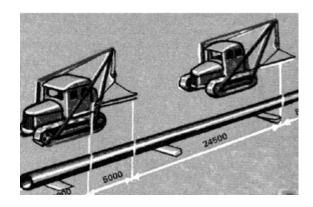


Рис.2

Т1 и Т2 на одном конце звена труб, Т3 и Т4 на другом с помощью рулеток размечают места строповки звена для каждого крана (по 8,5 м от концов звена). Машинисты устанавливают краны так, чтобы их стрелы находились над отмеченными местами, и опускают крюки с траверсами. Т1, Т2, Т3, Т4 заводят стропы-полотенца с двух концов звена труб и цепляют их за крюки траверс. Каждую траверсу обслуживают два трубоукладчика.

Подача звена труб в траншею

Машинисты кранов приподнимают звено труб на 20-30 см. Убедившись в надежности строповки, они поднимают звено еще на 1 м и поворотом стрел одновременно направляют его в траншею. На расстоянии 30 см от дна траншеи спуск звена прекращают.

Стыковка, центрирование и прихватка звена труб (рис.3)



Рис.3

Т2 и Т3 с одной стороны, Т1 с другой принимают звено, подводят его к ранее уложенному и укладывают на основание. Затем они ломами совмещают торцы звеньев, Т2 и Т3 устанавливают на стык звеньев наружный центратор и поворотом винтового рычага до отказа закрепляют отцентрированный стык. Э1 универсальным шаблоном проверяет величину зазора между торцами стыкуемых звеньев (1,5--2,5 мм по всей окружности стыка). В случае несоответствия величины зазора указанным размерам Т2 и Т3 винтовым рычагом ослабляют центратор, машинисты кранов движениями стрел изменяют величину зазора, а Т1, Т2 и Т3 помогают им ломами, после чего деревянными клиньями фиксируют положение звена труб. Т2 и Т3 окончательно центрируют стык, затянув рычаг центратора до отказа. Э1 переносит провода к стыку, закрепляет вилку провода заземления на трубе и прихватывает стык в трех

местах, располагая швы длиной 50-6О мм на равном расстоянии один от другого по окружности стыка. Т1 в это время стальной щеткой зачищает до блеска концы следующего звена труб на длине не менее 10 мм снаружи и внутри. По окончании прихватки Т2 и Т3 снимают центратор со стыка.

Выверка положения звена труб

ТЗ устанавливает на лоток укладываемого звена ходовую визирку, Т1, находясь у передней неподвижной визирки обноски, следит за тем, чтобы верх ходовой визирки находился на линии визирования. При необходимости он подает сигналы машинистам кранов приподнять или опустить звено. Т2 и Т3 срезают или подбирают грунт под звеном. Т1 с помощью угольника с уровнем отмечает на концах укладываемого звена положение оси трубопровода, Т2 и Т3 по отвесу устанавливают на размеченные места вешки. Т1, ориентируясь на вешку на уложенном ранее звене проверяет правильность укладки звена в плане. При необходимости Т2 и Т3 ломами смещают конец звена в нужную сторону, после чего расстроповывают звено, придерживая его ломами, пока машинисты кранов отводят в сторону стрелы с траверсами.

Подбивка уложенного звена грунтом

T1, Т2 и Т3 подбивают грунтом из отвалов звено труб на высоту 1/4 их диаметра и тщательно трамбуют грунт ручными трамбовками.

Сварка неповоротного стыка звеньев

Э1 сваривает стык в три слоя. Первый слой шва наплавляет электродами диаметром 3 мм при силе тока 100-150 А, второй и третий слои -электродами диаметром 4 мм при силе тока 140-180 А. Общая толщина сварного шва должна превышать толщину стенок труб на 1-3 мм. После наложения каждого слоя шва Э1 стальной щеткой очищает его от окалины и шлака, а брызги металла срубает зубилом. На поверхность трубы у стыка Э1 наплавляет шифр присвоенного ему клейма.